

SKYRC

B6neo⁺
Chargeur intelligent

dans 112

Manuel d'instructions



Contenu

| | |
|--|----|
| Introduction | 03 |
| Découvrir Bénéat | 04 |
| Caractéristiques | 05 |
| Avertissement | 08 |
| Paramètres de batterie standard | 09 |
| Organigramme du programme | 10 |
| Connexion de l'alimentation et de la batterie | 11 |
| Matrice des opérations de la batterie | 13 |
| Programme de batteries au lithium (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV) | 14 |
| Programme de batteries NiMH/NiCd | 16 |
| Programme de batteries plomb-acide Pb | 18 |
| Autoliquidation | 20 |
| Calibrage de la tension | 21 |
| voltmètre de batterie | 22 |
| voltmètre de batterie | 23 |
| Indicateur de résistance de batterie | 24 |
| Mise à niveau du micrologiciel | 26 |
| Erreurs expliquées | 27 |
| Paramètres système | 28 |
| Dans la boîte | 29 |
| Déclaration de conformité | 30 |
| Garantie et service | 31 |

Introduction

Félicitations pour avoir choisi le chargeur intelligent SkyRC B6neo+ !


Fort du succès du B6neo, le B6neo+ offre des performances exceptionnelles avec jusqu'à 240 W en courant continu et 126 W en alimentation Type-C. Il prend en charge plusieurs types de batteries (LiPo, LiFe, LiIon, LiHV, NiMH, NiCd, Pb) et fait également office d'alimentation numérique. Grâce à son entrée PD 3.1, la charge RC n'a jamais été aussi pratique, offrant flexibilité et efficacité avec les chargeurs PD haute puissance.

La charge inversée du B6neo+ permet une décharge haute puissance jusqu'à 100 W pour les batteries nécessitant une décharge. Grâce au transfert d'énergie, il recharge des appareils tels que les ordinateurs et les téléphones via le port Type-C. Avantages : 1. Puissance de décharge élevée jusqu'à 100 W ; 2. Aucun gaspillage d'énergie, contribuant ainsi à une énergie durable.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant utilisation.

Découvrir B6neo+

- 1 écran LCD
- 2 Bouton +/Haut
Augmentez la valeur ou faites défiler les menus/options.
- 3 Bouton Entrée
Confirmez ou terminez le programme en cours, accédez aux paramètres de facturation et effectuez d'autres actions.
- 4 -/Bouton Bas
Diminuer la valeur ou faire défiler les menus/options.
- 5 Port d'équilibre
- 6 Port principal (port de charge/décharge XT60)
- 7 Port USB-C
- 8 Entrée CC XT60

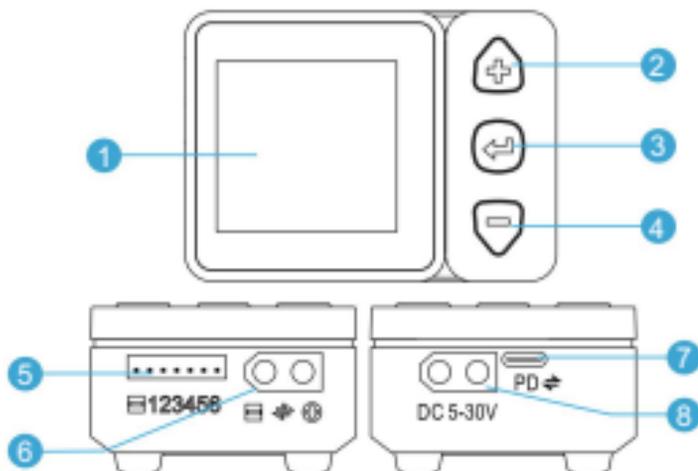

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|----------------------|---|
| Tension d'entrée | DC | 5-30 V |
| | PD3.0/3.1 | 5-28 V |
| Courant d'entrée | DC | 12A (±1A) |
| | PD | 5A (±1A) |
| Puissance de charge | entrée CC | Max. 240 W (± 10 %) |
| | Entrée PD | Max. 128 W (± 10 %) |
| Mode de fonctionnement | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | Charge d'équilibre, Charge, Décharge, Inversion de charge, Stockage |
| | NiMH/NiCd | Charge, recharge, charge inversée |
| | Pb | Charge normale, AGM, charge à froid, charge inversée |
| Type de batteries/cellules | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1S-6S |
| | NiMH/NiCd | 2S-15S |
| | Pb | 3S/6S/12S |
| Courant de charge | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 0,3 A à 2 A (± 0,2 A) |
| | NiMH/NiCd | |
| | Pb | 2,1 A ~ 10 A (± 10 %) |

Caractéristiques

| | | |
|---|---|--|
| Décharge (Le port principal et le port d'équilibrage doivent être connectés pour la décharge) | Types de batteries Prise en charge du port d'équilibrage Décharge | LiPo/LiLiFe/LiHV |
| | Courant de décharge | Max. 0,6 A (\pm 0,2 A) |
| | Tension de décharge | LiPo : 3,0 V-3,4 V/cellule (par défaut : 3,3 V) |
| | | LiIon : 2,9 V-3,3 V/cellule (par défaut 3,2 V) |
| LiFe 2,6 V-3,0 V/cellule (par défaut 2,9 V) | | |
| LiHV 3,1 V-3,5 V/cellule (par défaut 3,4 V) | | |
| Autoliquidation (Prend en charge la charge inversée PD 3.0) | Charge inversée Pouvoir | Max. 100 W (\pm 10 %) |
| | Puissance de charge inversée de la batterie NXX | Tension de coupure \leq 7,5 V, puissance de charge inversée : max. 18 W |
| | | Tension de coupure \leq 9 V, puissance de charge inversée : max. 27 W |
| Tension de coupure \leq 10,5 V, puissance de charge inversée : max. 36 W | | |
| Tension de coupure \leq 12 V, puissance de charge inversée : max. 45 W | | |
| Puissance de charge inversée de la batterie LXX/Pb | Tension de coupure \leq 13,5 V, puissance de charge inversée : max. 60 W | |
| | Tension de coupure \geq 13,5 V, puissance de charge inversée : max. 100 W | |
| | | En dessous d'une tension de coupure de 8,7 V, puissance de charge inversée : max. 60 W Tension de coupure supérieure ou égale à 8,7 V, puissance de charge inversée : Max. 100 W |

Caractéristiques

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Courant d'équilibre | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | Max. 600 mA |
| Environnement de travail | Température | 0°C/32°F - 40°C/104°F |
| | Humidité | 5%-75% |
| Environnement de stockage | Température | -10°C/14°F - 70°C/158°F |
| | Humidité | -5%-75% |
| Taille | | 70*50*31mm |
| Poids | | 82 g |

Avertissement

Élénao n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances avec les batteries, sauf sous la supervision ou les conseils d'une personne responsable.

Le non-respect des avertissements ci-dessous et l'utilisation incorrecte de ce produit peuvent entraîner un dysfonctionnement, des problèmes électriques, une surchauffe, un incendie et peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Important:

Lors de la connexion du XT60 à un ordinateur ou à d'autres appareils via USB-C, ne le connectez pas simultanément à l'entrée CC. Cela pourrait endommager gravement votre ordinateur ou les appareils connectés !

-  Ne laissez jamais les batteries en charge sans surveillance pendant leur utilisation.
-  Ne chargez jamais les batteries pendant la nuit.
-  N'essayez jamais de charger des batteries déchargées, endommagées ou humides.
-  N'essayez jamais de charger un bloc-batterie contenant différents types de batteries.
-  Ne chargez jamais les batteries dans des endroits extrêmement chauds ou froids et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil.
-  Ne chargez jamais une batterie si le câble a 488 pincé ou court-circuité.
-  Ne branchez jamais le chargeur si le cordon d'alimentation a 488 pincé ou court-circuité.
-  N'essayez jamais de démonter le chargeur ou d'utiliser un chargeur endommagé.
-  Ne branchez jamais votre chargeur à la fois sur une source d'alimentation PD et sur une source d'alimentation CC.
-  Utilisez toujours le chargeur avec le programme de charge et de décharge correct.
-  Utilisez toujours uniquement des piles rechargeables conçues pour être utilisées avec ce type de chargeur.
-  N'utilisez jamais le chargeur sur des sièges de voiture, des tapis ou des surfaces similaires.
-  Utilisez toujours le chargeur loin de matériaux inflammables et explosifs.

SkyRC Technology Co., Ltd. n'accepte aucune responsabilité dans de tels cas.



Paramètres de batterie standard

| | LiPo | Lion | Vie | LiHV NiMH NiCd Pb | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tension nominale | 3,7 V/cellule | 3,6 V/cellule | 3,3 V/cellule | 3,6 V/cellule | 1,2 V/cellule | 1,2 V/cellule | 2,0 V/cellule |
| Tension de charge maximale | 4,2 V/cellule | 4,1 V/cellule | 3,65 V/cellule | 4,35 V/cellule | 1,5 V/cellule | 1,5 V/cellule | 2,4 V/cellule |
| Tension de stockage | 3,8 V/cellule | 3,7 V/cellule | 3,3 V/cellule | 3,85 V/cellule N/A | | N / A | N / A |
| Jeûne autorisé Courant de charge | ≤1C | ≤1C | ≤4 °C | ≤1C | 1C-2C | 1-2C | ≤0,4 °C |
| Tension de décharge minimale | 3,0-3,4 V/ cellule | 2,9-3,3 V/ cellule | 2,6-3,0 V/ cellule | 3,1-3,5 V/ cellule | 0,1-1,0 V/ cellule | 0,1-1,0 V/ cellule | 1,8 V ~ 2,0 V/ cellule |

Sélectionnez la procédure de fonctionnement appropriée en fonction des spécifications de la batterie.

Des réglages incorrects peuvent entraîner une surchauffe de la batterie, un incendie ou même une explosion.

Important:

• Pour des performances optimales et votre sécurité, veuillez utiliser un câble PD de 140 W ou plus. Câbles de puissance inférieure peut limiter la vitesse de charge et entraîner une surchauffe ou des dommages.

Ce chargeur nécessite une source d'alimentation externe. Il est recommandé d'utiliser des marques réputées ! Remplacez la source d'alimentation, source d'alimentation si des problèmes de compatibilité surviennent !



Spécifications du câble USB-C PD

par version Power Delivery, puissance nominale

| Version PD | Puissance nominale maximale | Type USB | Cas d'utilisation |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| PD 2.0 | 60 W (20 V/3 A) | USB-C 2.0 | Recharge de base pour téléphones et tablettes |
| PD 3.0 | 100 W (20 V/5 A) | USB-C 3.1 Gen 1 et 2 | Ordinateurs portables, tablettes, besoins de données plus rapides |
| PD 3.1 | 140 W (28 V/5 A, EPR) | USB-C 4 | Ordinateurs portables et monteurs haute puissance |
| PD 3.1 (EPR) 240 W (48 V/5 A, EPR) | | USB-C 4, classé EPR | Appareils robustes, ordinateurs portables hautes performances |

Principales différences :

PD 2.0 : introduction des profils d'alimentation de base, prenant en charge jusqu'à 60 W avec des câbles USB-C 2.0.

PD 3.0 : puissance augmentée à 100 W et ajout de protocoles de charge plus rapides, nécessitant généralement des câbles USB-C 3.1 pour des performances optimales.

PD 3.1 (plage de puissance standard, SPR) : augmente la puissance jusqu'à 140 W et prend en charge l'USB-C 4, ce qui le rend adapté aux ordinateurs portables plus récents ayant des besoins en énergie plus élevés.

PD 3.1 (Extended Power Range, EPR) : étend les capacités d'alimentation à 240 W, nécessitant des câbles spécialisés et principalement utilisé pour les appareils à forte demande de puissance.


Organigramme du programme



Connexion de l'alimentation et de la batterie

1. Connexion à une source d'alimentation

Le SkyRC B5neo+ prend en charge deux méthodes d'entrée CC avec les tensions d'entrée suivantes :

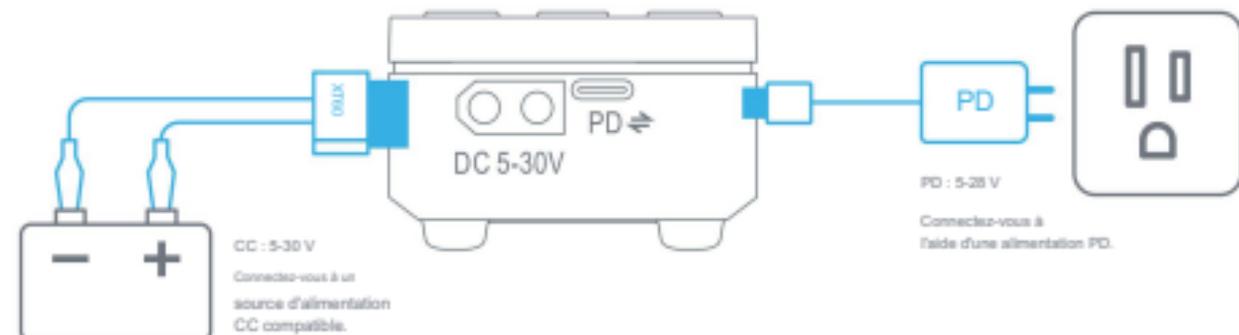

2. Connexion de la batterie



WARNING!

Pour éviter les courts-circuits, alimentez toujours le chargeur d'abord via le port CC ou PD de gauche, puis connectez la batterie au port de charge de droite. Pour débrancher, inversez la séquence.

Connexion de l'alimentation et de la batterie

Connexion de la batterie au lithium avec l'adaptateur Balance • Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de charger les batteries au lithium (LiPo, Li-ion, LiFe et LHV) à l'aide de Balance CHG mode, sauf si la batterie ne dispose pas de fil d'équilibrage.

- Assurez-vous que le câble d'équilibrage est connecté au chargeur, le fil noir aligné avec le repère négatif. Vérifiez la polarité pour garantir une connexion correcte !



Connexion de batterie au lithium avec adaptateur d'équilibrage





Matrice des opérations de la batterie

| Type | Mode de fonctionnement | Description |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| LiPo Lilon Via LiHV | Soide CHG | Pour charger la batterie au lithium en mode équilibre afin de garantir que la tension de chaque cellule est équilibrée. Le câble d'équilibrage doit être connecté. |
| | Charge | Pour charger la batterie au lithium sans nécessiter de connexion de câble d'équilibrage. |
| | CHG inversé | Pour transférer l'énergie de la batterie via l'interface Type-C pour charger vos autres appareils. |
| | Décharge | Pour décharger la batterie au lithium jusqu'à une valeur spécifique, qui peut être définie avant la décharge. |
| | Stockage | Ce mode permet de stocker la batterie en chargeant ou en déchargeant sa tension à une valeur de stockage spécifique. |
| NiMH NiCd | Charge | Pour charger la batterie NiMH/NiCd en fonction du taux de charge sélectionné. |
| | Re-Peak | Pour charger la batterie deux fois de suite automatiquement, ce qui est utile pour garantir la batterie est complètement chargée. |
| | CHG inversé | Pour transférer l'énergie de la batterie via l'interface Type-C pour charger vos autres appareils. |
| Pb | Normale | Pour charger la batterie Pb en fonction du taux de charge sélectionné. |
| | Charge à température ambiante | Pour charger la batterie AGM en fonction du taux de charge sélectionné. |
| | Charge à froid | Pour charger la batterie Pb à basse température en fonction du taux de charge sélectionné. |
| | CHG inversé | Pour transférer l'énergie de la batterie via l'interface Type-C pour charger vos autres appareils. |

Programme de batteries au lithium

(LiPo/LiFe/LiLi/LiHV)




Scannez ou cliquez pour regarder




Entrer le paramètre de charge

Pressez  entrer dans Charge Paramètre;

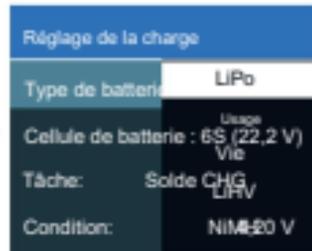

Sélectionnez le type de batterie


Appuyez  pour appeler la batterie. Tapez le menu et sélectionnez votre type de batterie au lithium préféré.

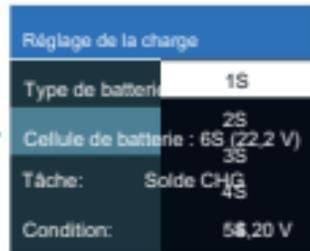

Définir les cellules de la batterie


Appuyez le menu Cellule de batterie et sélectionnez les cellules de batterie en conséquence.



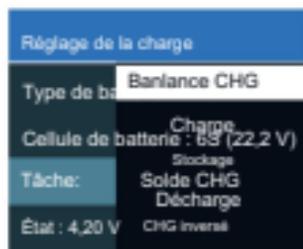


Sélectionner une tâche

Appeler le menu Tâche et sélectionnez votre mode de fonctionnement souhaité.

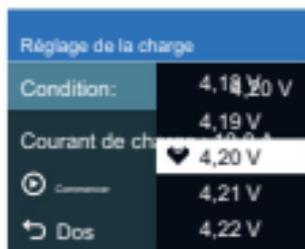

Sélectionner la condition

Appeler le menu Condition, et adapter la tension de coupure à la demande.

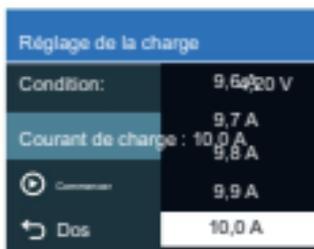


Sélectionnez le courant de charge

Appeler le menu Courant de charge et adapter le courant de charge à la demande.




Commencer

Confirmez pour lancer le programme.

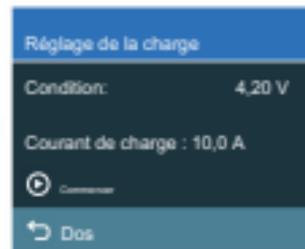

Dos

Confirmez pour revenir à l'interface principale.

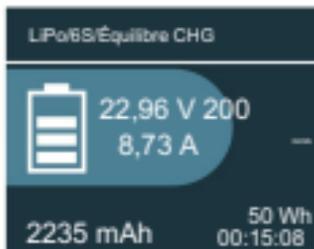

Arrêt

Pour terminer le programme en cours, appuyez sur  une fois.




Ne connectez pas la batterie avant d'allumer le chargeur !

Programme de batteries NiMH/NiCd




Scannez ou cliquez pour regarder

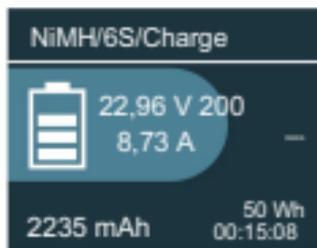


Entrez le paramètre de charge

Appuyez sur pour entrer dans la charge Paramètres.

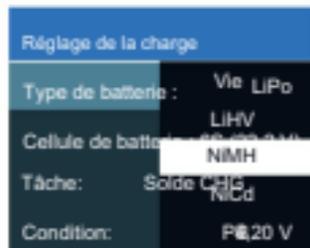

Sélectionnez le type de batterie


Appuyez sur pour sélectionner le menu Type de batterie et sélectionnez NiMH ou NiCd.

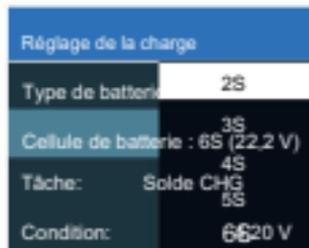

Définir les cellules de la batterie


Appuyez le menu Cellule de batterie et sélectionnez les cellules de batterie correspondantes.



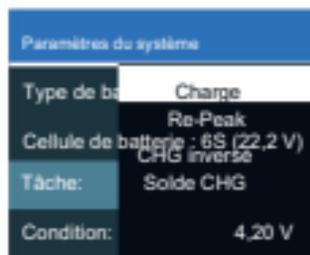


Sélectionner une tâche

Appeler le menu Tâche et sélectionnez votre mode de fonctionnement souhaité.

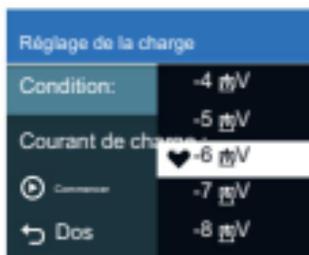


Sélectionner la condition

Appeler le menu Condition, et adapter la tension de coupure à la demande.

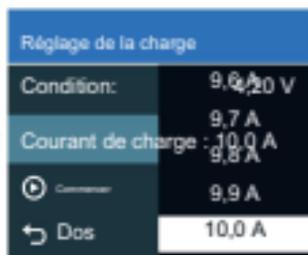


Sélectionnez le courant de charge

Appeler le courant de charge menu, et adapter le courant de travail à la demande.

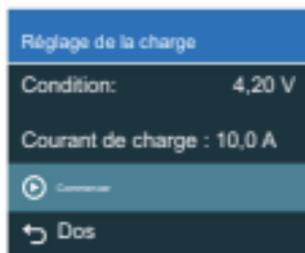


Commencer

Confirmez pour lancer le programme.

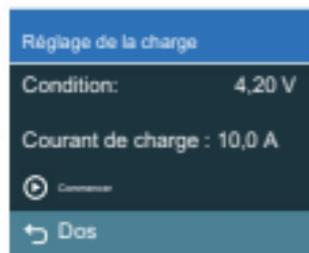

Dos

Confirmez pour revenir à l'interface principale.

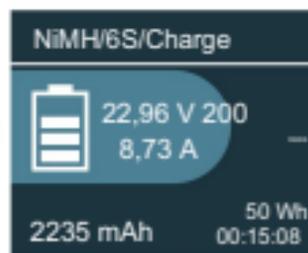

Arrêt


Pour terminer le programme en cours, pressez  une fois.

Pour Re-Peak, vous devez définir les temps de repos de manière appropriée.

Programme de batteries plomb-acide Pb




Scannez ou cliquez pour regarder

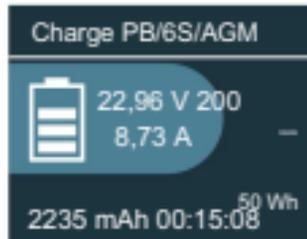


Entrer le paramètre de charge

Pressez entrer dans Charge Paramètres;

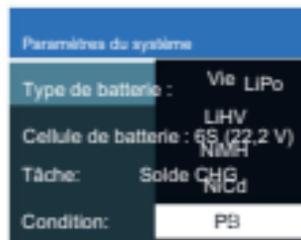

Sélectionnez le type de batterie


Appuyez pour appeler le menu Type de batterie et sélectionnez Pb.

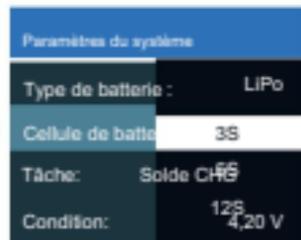

Définir les cellules de la batterie

Appuyez le menu Cellule de batterie et sélectionnez les cellules de batterie en conséquence.



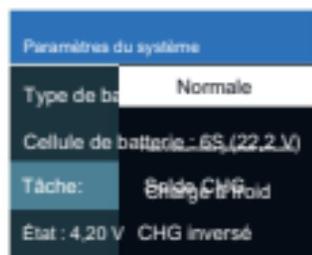


Sélectionner une tâche

Faites défiler jusqu'à la tâche, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le mode de fonctionnement.




Sélectionner la condition

Il n'y a aucune option pour le changer.

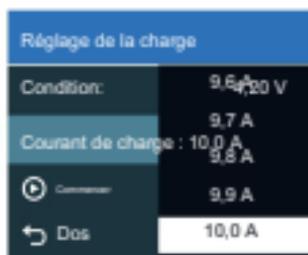


Sélectionnez le courant de charge

Appelez le menu Courant de charge et adaptez le courant de travail à la demande.

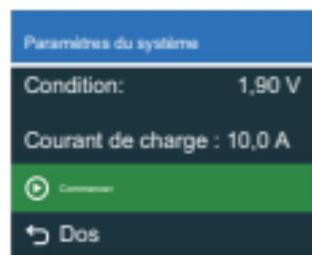


Commencer

Confirmez pour lancer le programme.

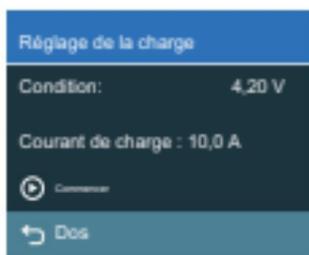

Dos

Confirmez pour revenir à l'interface principale.

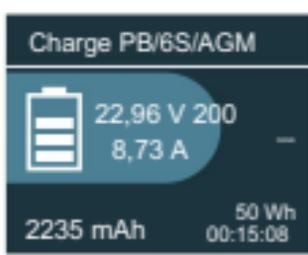

Arrêt

pour terminer le programme en cours, pressez  une fois.

*Il n'y a pas d'option pour le changer pour la facturation inversée.

Autoliquidation


1. Connecter des appareils électroniques (tels que des banques d'alimentation, des téléphones portables, des tablettes, etc.) via le port TYPE-C.
2. Connectez la borne de sortie à la batterie et définissez le type de batterie approprié et nombre de cellules avant de commencer la charge inversée.

Note:

1. Le courant de charge inverse est contrôlé par l'appareil électronique connecté, tandis que le chargeur ne fournit que la puissance nécessaire.
2. Le système ne fonctionnera pas si la tension de la batterie est inférieure à 6 V ou à la tension de coupure totale est inférieure à 6 V.
3. Une erreur se produira lors du lancement de la charge inversée si une source d'alimentation CC ou un adaptateur sans protocole est connecté au port d'entrée.
4. En mode de charge inversée, le démarrage ne peut pas être activé si les ports d'entrée XT60 et de sortie XT60 sont connectés.



Scannez ou cliquez pour regarder

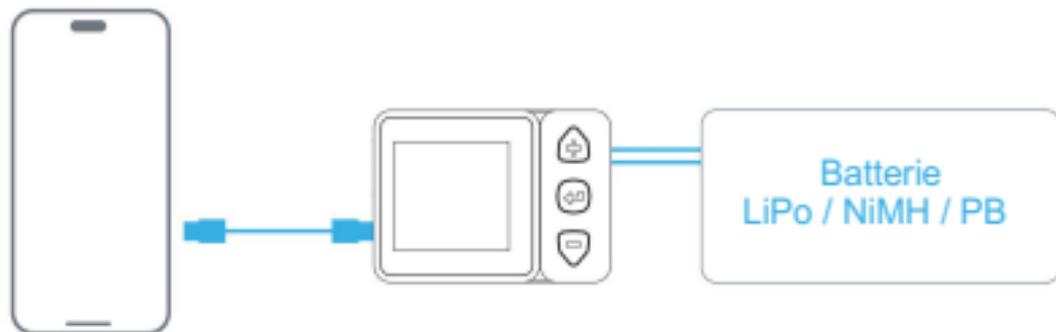

Calibrage de la tension

1. Connectez la batterie GS au B5neo+, en vous assurant de la connecter au port d'équilibrage.
2. Sur le page principale (page de détection de la tension de la batterie), appuyez brièvement sur  pour accéder à la cellule page de tension.
3. Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez les touches   pour accéder à la page d'étalonnage.
4. Appuyez sur  pour régler la tension de chaque cellule une par une.
5. Appuyez  sélectionner la tension souhaitée, et cette valeur deviendra bleue.
6. Ajustez la valeur à l'aide du 7. Après  ou .
- Étalonnage, appuyez sur le pour accéder  option de confirmation.
8. Appuyez et maintenez  pour enregistrer les valeurs mises à jour.



Scannez ou cliquez pour regarder

>Jumper de batterie V

| | | | |
|---|------|---|------|
| 1 | 4.05 | 4 | 4.05 |
| 2 | 4.05 | 4 | 4.05 |
| 3 | 4.05 | 4 | 4.05 |

S : 25,2 V D : 8 mV



>Étalonnage

Définir Vref

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1 | 3.152 | 4 | 3.328 |
| 2 | 3.325 | 5 | 3.330 |
| 3 | 3.317 | 6 | 3.388 |

< Arrêter >

voltmètre de batterie



Scannez ou cliquez pour regarder

Méthode 1


Pendant le processus de charge, vous pouvez appuyer sur l'écran principal pour basculer entre les valeurs de tension de la batterie.



voltmètre de batterie

Méthode 2

Le chargeur détecte intuitivement la tension de la batterie. Il suffit de connecter le connecteur d'équilibrage de la batterie au port d'équilibrage du chargeur, et celui-ci s'allumera automatiquement et affichera la tension de la batterie sans qu'il soit nécessaire de le mettre en marche manuellement.

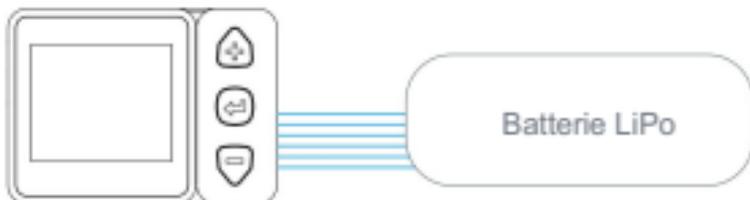


Méthode 3

1. Après avoir connecté le chargeur à l'alimentation électrique, appuyez longuement sur l'écran principal pour accéder aux paramètres système.

2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner Battery Meter, puis connectez la batterie au port d'équilibrage du chargeur.

bouton 3. Appuyez sur le bouton de navigation pour détecter la tension de la batterie. Vous pouvez appuyer sur le bouton de navigation pour basculer entre les valeurs de tension de chaque cellule.

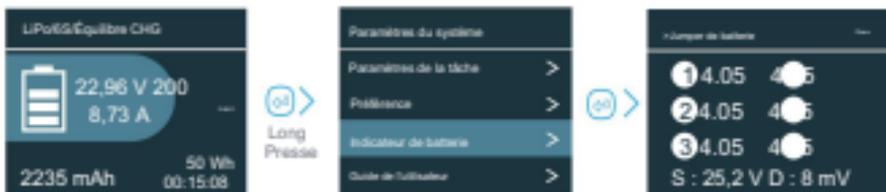

Indicateur de résistance de batterie

| Chaine-courts IR | | mΩ | |
|------------------|----|----|----|
| 1 | 13 | 4 | 10 |
| 2 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | 15 | 6 | 16 |
| S:77mΩ | | | |



Scannez ou cliquez pour regarder

Méthode 1

Pendant le processus de charge, vous pouvez appuyer sur l'écran principal pour basculer entre les valeurs de résistance interne de chaque cellule.

| LiPoSS/Équilibre CHG | |
|----------------------|-----------------------|
| | 22,98 V 200 8,73 A |
| 2235 mAh | 50 Wh 00:15:08 |



| mΩ | | | |
|--------|----|---|----|
| 1 | 13 | 4 | 10 |
| 2 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | 15 | 6 | 16 |
| S:77mΩ | | | |

Indicateur de résistance de batterie

Méthode 2

1. Connectez le chargeur à l'alimentation électrique, puis appuyez et maintenez  l'écran principal pour accéder aux paramètres système ;
2. Utilisez le   pour sélectionner Battery Meter et connecter la batterie au chargeur, en vous assurant que le port d'équilibrage est connecté.
3. Appuyez  pour mesurer la résistance interne de la batterie.
4. Appuyez sur  pour basculer entre et afficher les valeurs de résistance interne de chaque cellule.



Mise à niveau du micrologiciel

1. Lancez **Charger Master**, qui détectera automatiquement l'appareil.
2. Connectez une extrémité du câble de type C à l'ordinateur, puis maintenez enfoncés les deux boutons  et  boutons simultanément tout en connectant l'autre extrémité du câble Type-C au chargeur.
3. Une fois détecté, cliquez pour rechercher une nouvelle version du firmware.
4. Si une nouvelle version est disponible, le bouton Mettre à jour apparaîtra.
5. Cliquez sur Mettre à jour et attendez que le processus soit terminé.



Scannez ou cliquez pour regarder



Numériser ou cliquez pour télécharger



WARNING!

NE PAS éteindre ni quitter le programme !
Le processus de mise à niveau prend environ 5 minutes.



Erreurs expliquées

En cas de panne, le B5neo+ affichera un message d'erreur indiquant des problèmes tels que des problèmes de connexion ou des incompatibilités de batterie.

Rapportez-vous au tableau ci-dessous pour le dépannage en fonction du code d'erreur.

| Message d'erreur | Explication |
|--------------------------------------|--|
| DC trop bas ! | La tension d'entrée CC est inférieure à celle préétablie ! |
| DC trop haut ! | La tension d'entrée CC est supérieure à celle préétablie ! |
| Rupture de connexion ! | La connexion de la batterie est peut-être rompue ! |
| Erreur de cellule ! | Les cellules ne correspondent pas ! |
| Type de batterie ! | Le type de batterie est incorrect ! |
| Limite de capacité de surcharge ! | La capacité chargée atteint la limite de capacité prédéfinie ! |
| Délai dépassé ! | Le programme a expiré ! |
| Température intérieure trop élevée ! | La température interne est élevée ! |
| Surcharge ! | Le chargeur est surchargé ! |
| Polarité inversée ! | La polarité de la batterie est inversée ! |
| Entièrement chargé ! | La batterie est déjà complètement chargée ! |
| Erreur de connexion de la balance ! | Une erreur s'est produite lors de la connexion de la balance ! |
| Différence de tension de cellule ! | La différence de tension entre chaque cellule est élevée ! |

Paramètres système

Sur l'interface principale, maintenez enfoncé  pendant quelques secondes pour accéder aux paramètres système.

| Menu | Option | Définition |
|------------------------|---------------------------|--|
| Paramètres de la tâche | Minuterie de sécurité | Personnalisez une période de temps pour la protection du programme. |
| | Capacité maximale | Personnaliser la protection de capacité |
| | Charge d'entretien | Activer ou désactiver la charge d'entretien. |
| | Tension de maintien | Activer ou désactiver la tension de maintien. Lorsqu'elle est activée, si la tension de la batterie chute à une valeur spécifiée, le chargeur se chargera automatiquement avec un faible courant. |
| | Doc | Le type de batterie est incorrect ! |
| Préférence | Langue | Sélectionnez votre langue préférée. |
| | Tension d'entrée minimale | Définissez la tension minimale pour la protection d'entrée. |
| | Rétroéclairage LCD | Réglez la luminosité de l'écran. |
| | Volume | Réglez le volume des touches et du bip. |
| | Signal d'achèvement | Choisissez la manière dont vous souhaitez être averti lorsque le programme est terminé. |
| | Doc | Retour à l'interface précédente. |
| Indicateur de batterie | N / A | Mesurer la tension de la batterie et la résistance interne. Appuyez sur  pour quitter. |
| Guide de l'utilisateur | N / A | Consultez le manuel d'instructions. |

Paramètres système

| Menu | Option | Définition |
|----------------------|--------|---|
| Paramètres d'usine | N / A | Restaurer les paramètres d'usine. |
| Informations système | N / A | Vérifiez les informations système actuelles. Appuyez sur  pour sortir. |
| Règlementaire | N / A | Vérifiez les informations de certification. |
| Doc | N / A | Retour à l'interface précédente. |

Dans la boîte



1 chargeur intelligent SkyRC B6neo+



1 Manuel d'instructions

Déclaration de conformité

SkyRC B8neo+ est conforme à toutes les directives CE pertinentes et obligatoires et à la partie 15 sous-partie B de la FCC.

Garantie et service

Exclusion de responsabilité

Ce chargeur est conçu et homologué exclusivement pour les types de batteries mentionnés dans ce manuel d'instructions. SkyRC décline toute responsabilité en cas d'utilisation du chargeur à d'autres fins que celles indiquées. Nous ne pouvons garantir que vous suivrez les instructions fournies avec le chargeur et n'avons aucun contrôle sur les méthodes que vous employez pour utiliser, faire fonctionner et entretenir l'appareil. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes, dommages ou coûts résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect ou inadéquat de nos produits, ou liés de quelque manière que ce soit à une telle utilisation. Sauf disposition légale contraire, notre obligation d'indemnisation, quel que soit le motif juridique invoqué, est limitée à la valeur facturée des produits SkyRC directement et directement impliqués dans le sinistre.

Garantie et service

Nous garantissons que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'assemblage pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement aux défauts matériels ou de fonctionnement présents au moment de l'achat. Durant cette période, nous réparerons ou remplacerons gratuitement les produits jugés défectueux pour ces raisons.

Cette garantie n'est pas valable pour tout dommage ou dommage ultérieur résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou du non-respect des procédures décrites dans ce manuel.

Note:

1. Le service de garantie est valable uniquement en Chine.
2. Si vous avez besoin d'un service de garantie à l'étranger, veuillez contacter en premier lieu votre revendeur, qui est responsable du traitement.
Réclamations sous garantie à l'étranger. En raison des frais d'expédition élevés et des procédures de dédouanement complexes pour les retours en Chine, veuillez comprendre que SkyRC ne peut pas fournir directement de service de garantie aux utilisateurs internationaux étrangers.
3. Si vous avez des questions qui ne sont pas mentionnées dans le manuel, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à info@skycrc.com

SKYRC

Le manuel est sujet à changement sans préavis ;
veuillez consulter notre site Web pour la dernière version !

Fabriqué par
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.

www.skyrc.com 2024.10 ©

Étages 4, 5 et 8, bâtiment 4, parc technologique de Meitai, Guangang South Road,
Guanlan, district de Longhua, Shenzhen 518110, Chine

